

Angra dos Reis - Rio de Janeiro

Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-063

Bracuí

Estrada para Comunidade Indígena

UTM 23k 563045 E / 7465089 S



Descrição:

Encosta íngreme, vegetada, composta por solo raso sobre afloramento rochoso. Presença de moradias instaladas na base do talude natural, com risco de atingimento por deslizamentos planares.

As residências utilizam do método corte-aterro, prejudicando a estabilidade do terreno.

Quantidade de imóveis em risco: 25

Quantidade de pessoas em risco: 100

Sugestões de medidas estruturais





- Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

-  Delimitação do setor de alto risco
-  Sentido da drenagem
-  Cicatriz de ruptura
-  Sentido do movimento de material

Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-064
Santa Rita do Bracuí
UTM 23k 561427 E / 7463632 S

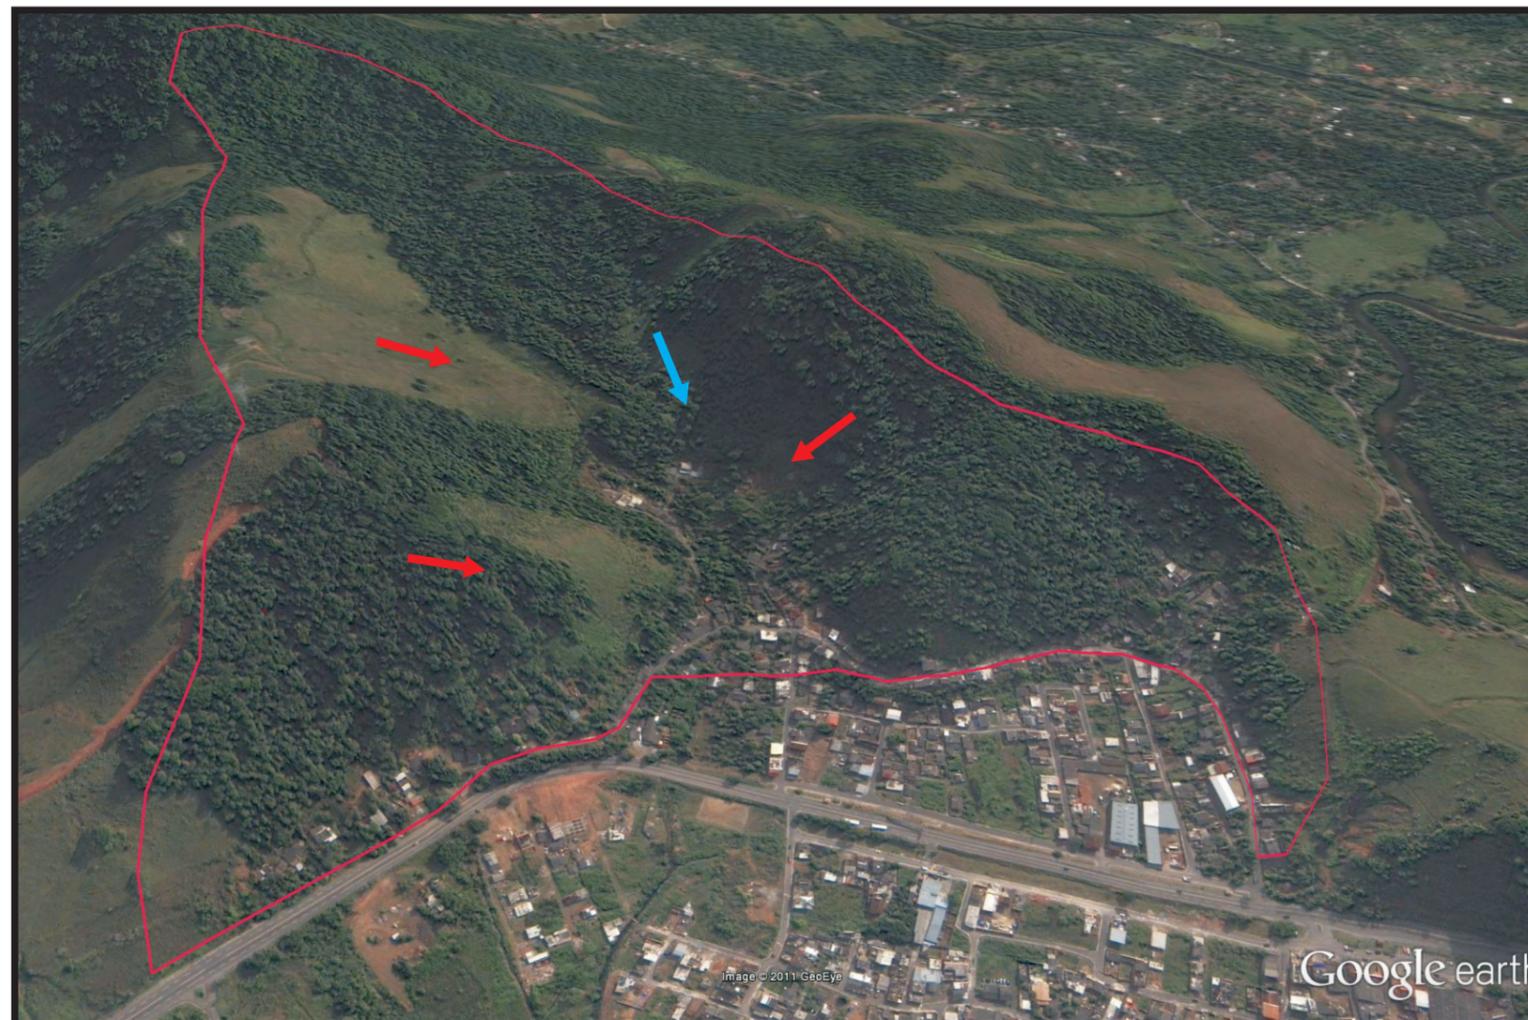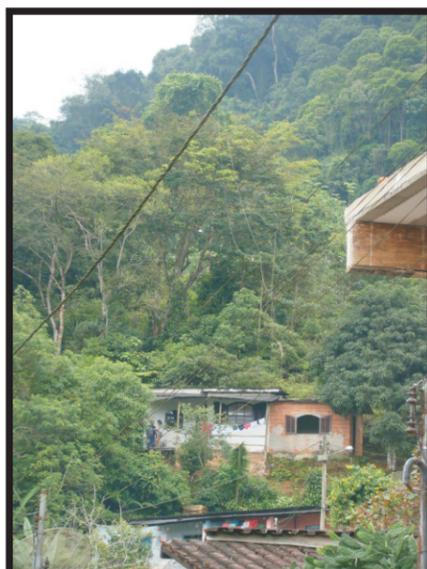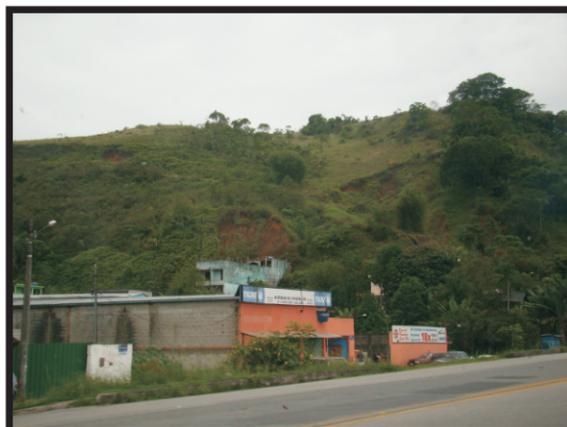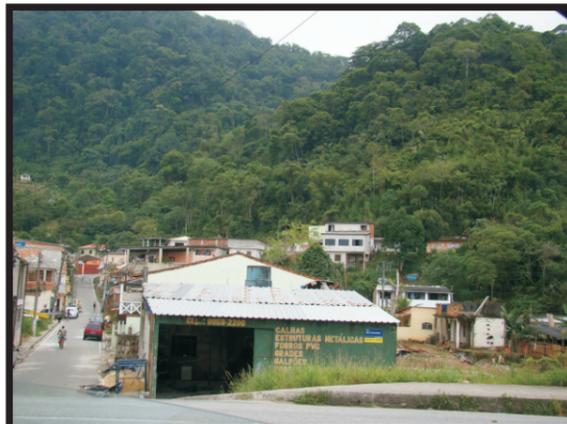

Descrição:

Encosta íngreme, vegetada, composta por depósito de tálus, rico em blocos. Presença de moradias instaladas na base e na meia-encosta do talude natural, com risco de atingimento por deslizamentos planares e rolamento de blocos.

As residências utilizam do método corte-aterro, prejudicando a estabilidade do terreno, onde pequenos deslizamentos de terra já são observados, além da presença de árvores inclinadas, que indicam movimentação lenta do terreno.

Existem ainda, moradias ocupando a drenagem, onde pode ocorrer corrida de detritos.

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 120

Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 480

Sugestões de medidas estruturais



- Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

-  Delimitação do setor de alto risco
-  Sentido da drenagem
-  Cicatriz de ruptura
-  Sentido do movimento de material

Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-065
Gamboa do Bracuí
UTM 23k 560176 E / 7463389 S

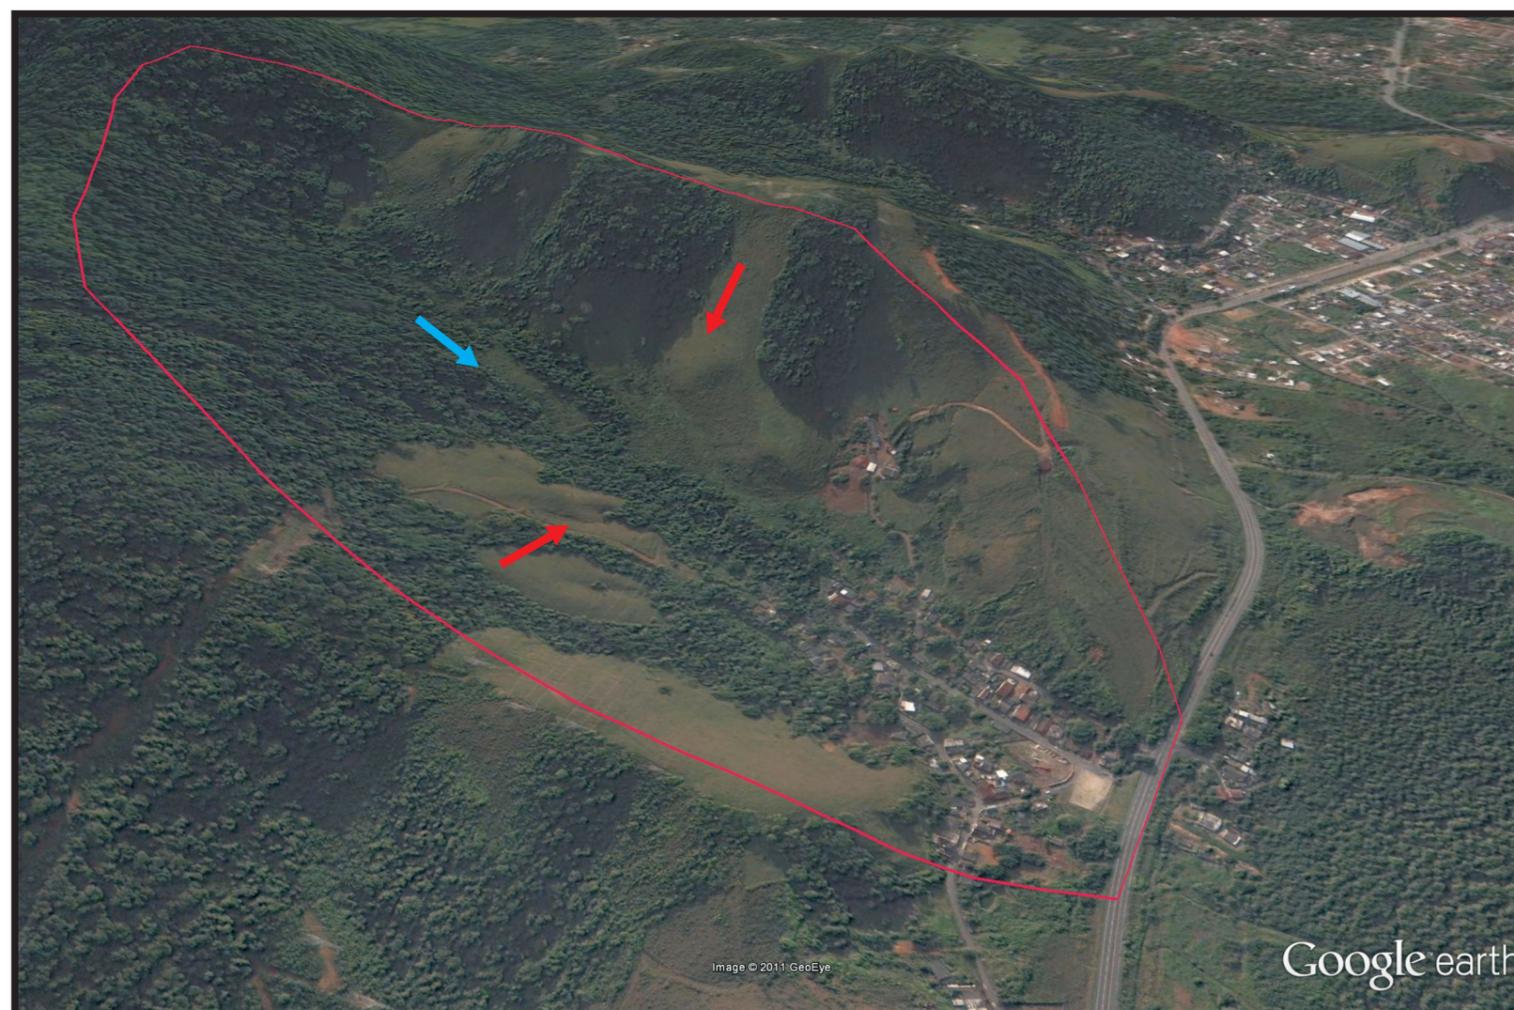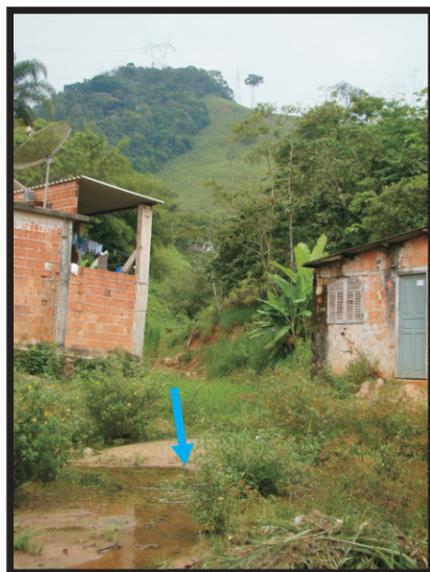

Descrição:

Encosta íngreme, vegetada, composta por grandes depósitos de tálus. Presença de moradias dentro da calha de drenagem, utilizando-se do método corte-aterro.

Há registro de ocorrência de corrida de detritos, com destruição de algumas moradias, que foram interditadas. No leito da drenagem não são observados grandes matacões, mas novas corridas podem ocorrer, atingindo as residências à jusante.

Quantidade de imóveis em risco: 70

Quantidade de pessoas em risco: 280

Sugestões de medidas estruturais

- Remoção das moradias dentro da área delimitada

Legenda

 Delimitação do setor de alto risco

 Sentido da drenagem

 Cicatriz de ruptura

 Sentido do movimento de material