


# AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis- RJ  
Dezembro/2011  
Setor RJ\_AR\_SR\_05\_CPRM  
Garatucaia  
UTM 23 K 583581 E 7451930 N

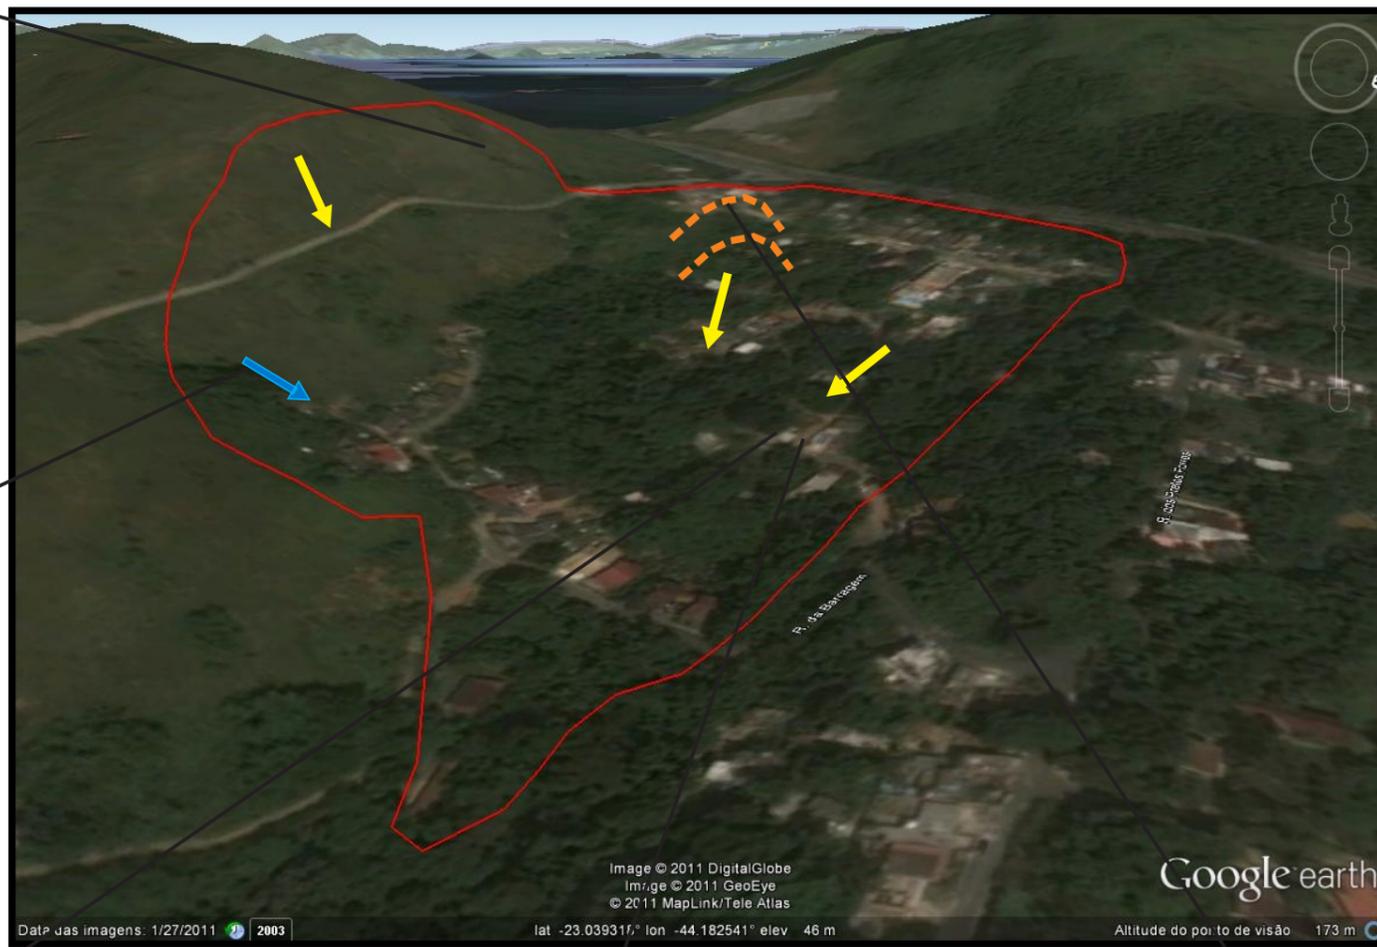

**Descrição:** Ocupação em encosta íngreme formada por colúvio e depósito de talus com presença de trincas e degraus de abatimento em pavimento asfáltico com geometria sugerindo escorregamento rotacional. Na encosta oposta, ocorre ocupação no eixo da drenagem, com presença de grande volume de blocos. Presença de casas destruídas e trincadas. No topo da encosta ocorre sulco de erosão em solo residual.

**Quantidade de casas em risco:** 50

**Quantidade de pessoas em risco:** 200

**Sugestões de medidas:**

- Evacuação
- Remoção
- Implantação de drenagem pluvial

## Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- - - - - Trinca/Degrau de abatimento
- Sentido do movimento de massa
- ..... Cicatriz de escorregamento