


Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-073
Bairro Boa Vista
UTM 23k 548414 E / 7454504 S

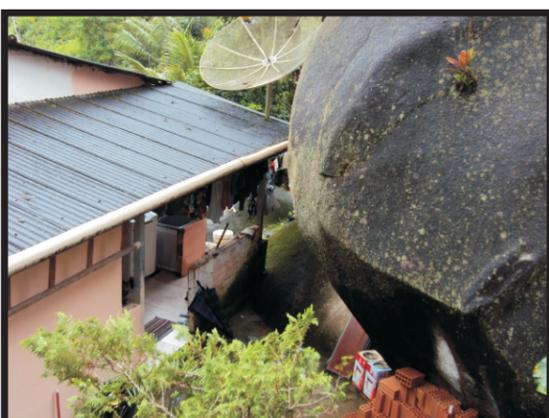

Descrição:

Encosta densamente ocupada, residências principalmente de alvenaria. Trata-se de um depósito de tálus, ricos em grandes matacões, com matriz bastante argilosa.

Há indícios de pequenos deslizamentos e podem ocorrer, além de novos deslizamentos planares, quedas de blocos. Esses eventos podem afetar tanto as casas a montante, quando as que se encontram a jusante da encosta.

Na porção oeste da encosta, residências ocupam margem de drenagem, de inclinação elevada e com presença de muitos blocos. Neste local, pode ocorrer corrida de detritos com grande potencial destruidor, em caso de chuvas intensas.

A parte central do bairro não se encontra em risco de atingimento.

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 143

Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 576

Sugestões de medidas estruturais

- Remoção das moradias dentro da área delimitada
- Monitoramento e desocupação temporária das demais moradias, em caso de chuvas extremas

Legenda

- Delimitação do setor de alto risco
- Sentido da drenagem
- - - Cicatriz de ruptura
- Sentido do movimento de material